

「UP-12C」のインストール方法について

手順 WindowsXP 用ドライバを任意の場所にダウンロードします。

手順 ダウンロードしたドライバ「KZ.up12c_ver3.60.1223」は Zip 形式にて圧縮されていますので、解凍してください。

ファイルを右クリックして「展開」または「解凍」を選択します。

手順 「UP-12C」をパソコンの USB ポートに接続しま




す。


手順 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示

さ

れるので、「いいえ、今回は接続しません」にチェックをつけ[次へ(N)]をクリックします。

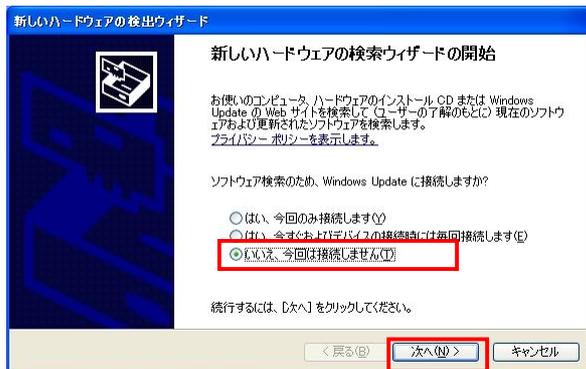

手順 「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックをつけ[次へ(N)]をクリックします。

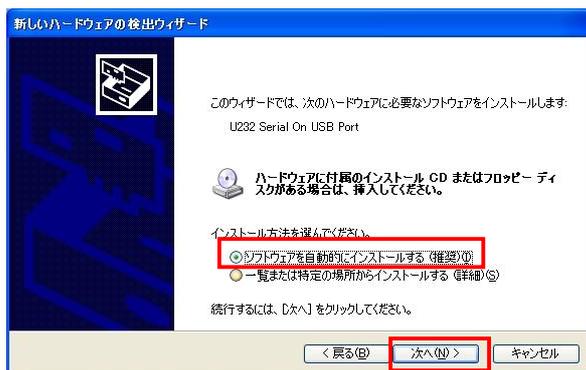

手順 Windows ロゴ認証の警告が表示されます。そのまま[続行(C)]をクリックします。



手順 「ファイルが必要」というウインドウが表示されますので、「参照(B)」をクリックしてください。



手順 手順 で解凍したフォルダを選択し、フォルダ内の「U2S2KXP」を選択し「開く(O)」をクリックします。



手順 自動的にドライバがインストールされ「UP-12C」が利用可能になります。「完了」をクリックしてください。



以上で「UP-12C」のインストール作業の完了です。